

POSUDEK STAVU LEŽATÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ

Akce: SVJ Jablonecká 698-711, Praha 9

Na základě objednávky bytového družstva, byla provedena odborná kamerová prohlídka ležatého odpadního potrubí v suterénu, které je provedeno z materiálu kamenina a částečně litina.

Vchod 698:

- ležaté potrubí je ve spádu a nevykazuje propadliny
- potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem
- patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace
- u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.

Doporučení: rekonstrukce kanalizace

Vchod 699:

- ležaté potrubí je ve spádu a nevykazuje propadliny
- potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem
- patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace
- u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.

Doporučení: rekonstrukce kanalizace

Vchod 700:

- **ležaté potrubí je od stoupačky č: 5 značně propadlé a dochází k ucpávání části ležaté kanalizace**
- potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem
- patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace
- u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.

Doporučení: **kompletní havarijní výměna ležaté kanalizace**

Vchod 701:

- ležaté potrubí je ve spádu a nevykazuje propadliny
- potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem
- patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace
- u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.

Doporučení: rekonstrukce kanalizace

Vchod 702:

- *ležaté potrubí je od odbočky pro stoupačky č: 1, 5 a 6 k revizní šachtě značně propadlé a dochází k ucpávání části ležaté kanalizace*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *kompletní havarijní výměna ležaté kanalizace*

Vchod 703:

- *ležaté potrubí je od stoupaček č: 3 a 5 značně propadlé a dochází k ucpávání části ležaté kanalizace*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *kompletní havarijní výměna ležaté kanalizace*

Vchod 704:

- *ležaté potrubí je ve spádu a nevykazuje propadliny*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *rekonstrukce kanalizace*

Vchod 705:

- *ležaté potrubí je ve spádu a nevykazuje propadliny*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *rekonstrukce kanalizace*

Vchod 706:

- *ležaté potrubí je od stoupačky č: 1 značně propadlé a dochází k ucpávání části ležaté kanalizace*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *kompletní havarijní výměna ležaté kanalizace*

Vchod 707:

- *ležaté potrubí je od odbočky pro stoupačky č: 2, 3 a 5 k revizní šachtě značně propadlé a dochází k ucpávání části ležaté kanalizace*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *kompletní havarijní výměna ležaté kanalizace*

Vchod 708:

- *ležaté potrubí je ve spádu a nevykazuje propadliny*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *rekonstrukce kanalizace*

Vchod 709:

- *ležaté potrubí je od stoupačky č: 2 značně propadlé a dochází k ucpávání části ležaté kanalizace*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *kompletní havarijní výměna ležaté kanalizace*

Vchod 710:

- *ležaté potrubí je ve spádu a nevykazuje propadliny*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *rekonstrukce kanalizace*

Vchod 711:

- *ležaté potrubí je ve spádu a nevykazuje propadliny*
- *potrubí je mírně zaneseno vodním kamenem*
- *patková kolena jsou značně zanesena vodním kamenem a můžou způsobovat ucpání a špatné odtékání kanalizace*
- *u hrdlových spojů vzhledem ke stáří může docházet k úniku odpadních vod do země.*

Doporučení: *rekonstrukce kanalizace*

Závěr:

U červene zvýrazněných vchodů doporučujeme výměnu ležaté kanalizace v co nejkratší době, pro zajištění bezproblémového odtékání odpadních a splaškových vod. Vzhledem k tomu, že je na ležatý rozvod napojeno více stoupaček kanalizace a dešťový svod, může dojít k velmi rychlému zahlcení potrubí a následné vyplavení sklepních prostor.

Při výměně ležaté kanalizace doporučujeme vedení potrubí po povrchu a osazení zpětné klapky s kovovou klapkou z důvodu výskytu hlodavců v potrubí

V Praze dne 4. 3. 2019

